

«Утверждаю»

Генеральный директор

АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО»

Зубов М.Ю.

«    »    2020 г.



### АКТ АВАРИЙНЫЙ

**технического состояния внутренней обмуровки и горелок ГМГ-5м котла ДКВР-10/13 участка газовой котельной, расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23**

г. Москва

20 марта 2020 г.

#### Комиссия в составе:

1. Главного энергетика Королева И.Г.
2. Заместителя главного энергетика-начальника участка газовой котельной Скворода-Лузина А.Ю.
3. Мастера участка газовой котельной Петрищенкова Д.Н.

составила настоящий акт о том, что по результатам осмотра топки котла ДКВР-10/13 ст. № 4 установлено следующее:

1. В конструкции обмуровки котла отсутствует поддерживающий свод над горелками котлов.
2. Горелки котлов эксплуатировались без применения горелочных камней – футеровка вокруг горелок была выложена из огнеупорных кирпичей и закреплена огнеупорной смесью.
3. В результате длительной эксплуатации, произошло разрушение огнеупорной смеси и образовалась трещина между огнеупорными кирпичами, в которой происходило распространение пламени.
4. Правая и левая горелки ГМГ-5м котла видимых повреждений не имеют и могут быть пригодны к дальнейшей эксплуатации.

**Заключение:** Дальнейшая эксплуатация котла невозможна. Требуется проведение ремонта обмуровки котла ДКВР-10/13 ст. № 4, с выкладыванием поддерживающих сводов над горелками и установкой горелочных камней.

Приложения:

1. Фото трещины между огнеупорными кирпичами на 1 л. в 1 экз.
2. Фото правой горелки на 1 л. в 1 экз.

Главный энергетик

Королев И.Г.

Заместитель главного энергетика-  
начальник участка газовой котельной

Скворода-Лузин А.Ю.

Мастер участка газовой котельной

Петрищенков Д.Н.